

令和2年度 橋梁点検箇所一覧

点検数	橋梁番号	橋梁名	路線番号	町道名 (所在地)	判定区分	橋長	全幅員	架設年度	備考
1	03	なかすばし 中諏橋	104	横瀬-菱田線 (大崎町菱田)	II	12.9 m	5.9 m	1975年	主桁にPC鋼材に沿った橋軸方向のひびわれ、床版に橋面防水層未設置による遊離石灰が確認された。橋面防水層未設置による雨水等の浸入により、ひびわれの拡大が懸念されるため、予防保全の観点よりASRの有無を確認した上で、ひびわれ補修・橋面防水設置等の措置を行うことが望ましい。
2	12	さきそほし 崎園橋	204	三文字-崎園線 (大崎町仮宿)	I	43.2 m	7.7 m	1986年	前回確認された損傷について、平成29年に補修工事済であり、現在のところ措置を講ずべき損傷は見当たらない。鳥の糞害、橋脚の流木等の集積、伸縮装置の土砂詰まりは、維持工事で撤去することが望ましい。
3	16	さるはみばし 猿喰橋	211	持留-尾之鼻線 (大崎町持留)	I	13.7 m	4.3 m	1955年	前回確認された損傷について、平成31年に補修工事済であり、現在のところ措置を講ずべき損傷は見当たらない。伸縮装置の土砂詰まりは、維持工事で撤去することが望ましい。
4	17	さどほらばし 佐土原橋	212	持留-盲歩危線 (大崎町野方)	II	4.0 m	6.9 m	1975年	点検時に石積み擁壁崩壊により裏込め土が吸い出され、側壁背面まで空洞化が生じていたが、点検後にコンクリート充填による措置を実施した。また、頂版下面において鉄筋露出が確認され、拡幅継目からの漏水の影響により損傷の拡大が懸念されるため、予防保全の観点より防錆処理・断面修復等の措置を行うことが望ましい。
5	23	さきたばし 崎田橋	350	城内-宮園線 (大崎町仮宿)	II	2.6 m	14.9 m	1975年	橋台に施工不良によるひびわれ（コールドジョイント）が確認できる。橋台は三面張水路（有筋）であるため、ひびわれからの劣化因子の侵入により、鉄筋腐食の誘発が懸念されるため、予防保全の観点よりひびわれ補修等の対策を行うことが望ましい。
6	24	きにゅうどうばし 木入道橋	351	木入道-大橋線 (大崎町永吉)	I	4.0 m	6.0 m	2013年	現在のところ措置を講ずべき損傷は見当たらない。
7	26	しおいりばし 塩入橋	354	梶岡-栗之峰線 (大崎町永吉)	II	6.0 m	4.2 m	1975年	主桁下面にうき、横桁にさび汁を伴う遊離石灰が見られる。主桁下面のうき部は、橋面からの伝い水の影響を受けていることから、鉄筋腐食の進行が懸念されるため、予防保全の観点より防錆処理・断面修復等の措置を行うことが望ましい。
8	28	おおつかばし 大塚橋	355	中尾-山村線 (大崎町横瀬)	I	4.0 m	5.4 m	1975年	現在のところ措置を講ずべき損傷は見当たらない。桁下水路は、埋設されている。
9	44	このうほし 小能橋	441	平良-西井俣線 (大崎町井俣)	I	36.0 m	7.7 m	1982年	前回確認された損傷について、平成30年に補修工事済であり、現在のところ措置を講ずべき損傷は見当たらない。橋脚の流木等の集積、支承部の植生は、維持工事で撤去することが望ましい。
10	51	ながいけばし 長池橋	487	永吉-菱田線 (大崎町菱田)	I	2.6 m	11.1 m	1975年	現在のところ措置を講ずべき損傷は見当たらない。土砂堆積は、維持工事で撤去することが望ましい。

《判定区分》 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階

※点検要領：道路橋定期点検要領（平成31年3月国土交通省道路局国道・技術課）